

### Entréplan / Skafterie



Inget att notera.

### Entréplan / Sovrum 2



Inget att notera.

### Entréplan / Matplats



Vid kontroll av konstruktionen uppmättes fuktvärden över kritisk fuktnivå för mikrobiell tillväxt och mikrobiell lukt upplevdes.

En fördjupad undersökning av fackman rekommenderas för att konstatera orsak till och omfattning samt åtgärd av uppmätta fuktvärden och den mikrobiella lukt som upplevdes i konstruktionen. Det är viktigt att tänka på att denna rekommendation om fördjupad undersökningen gäller hela väggen runtom fönster. Fuktkvoten uppmättes i väggregel intill fönster till 24 % (gränsvärde för mikrobiell tillväxt 17 %).



### Entréplan / Kök



Fuktskydd under vitvaror finns inte.

När fuktskydd inte finns under diskmaskin/kyl/frys är detta en risk ur vattenskadesynpunkt. Risk finns att vatten på grund av smygläckage från rörledningar ej upptäcks och tränger in i bakomvarande/underliggande konstruktioner med fuktrelaterade skador som möjlig följd.

Fuktindikering utan anmärkning.

Vid fuktindikering som utfördes i utrymmet noterades inga förhöjda fuktindikationer.

### Entréplan / Vardagsrum



Inget att notera.